


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

دستگاه جوش لوله سبز

RH-۴۴۰۳

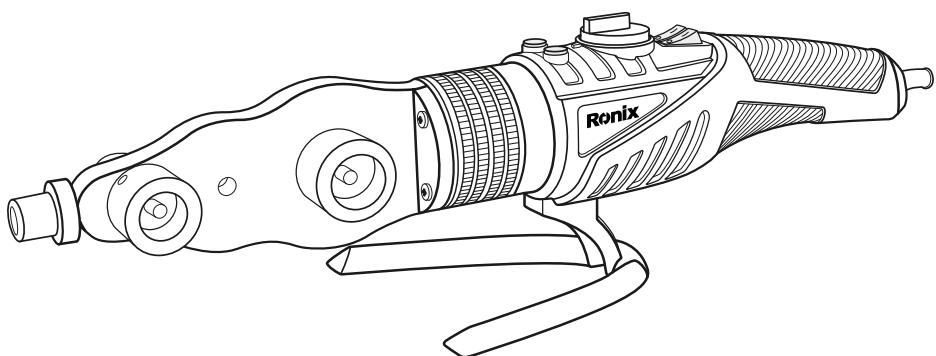


www.ronixtools.com

مشخصات فنی

RH-4403	مدل
۲۰۰۰ وات	توان
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
B-2	نوع
۱۶ آمپر	ترموستات
۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد	درجه حرارت


اجزا و قطعات

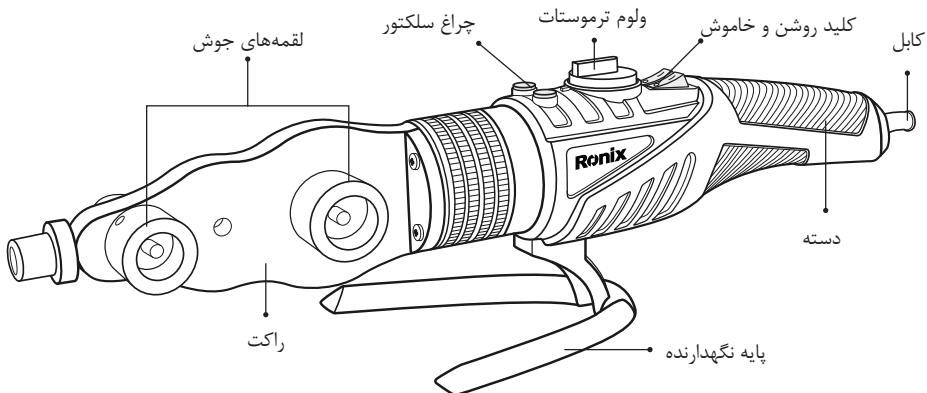

دستورالعمل

این محصول مناسب استفاده جهت لوله‌های PB, PE, PP-R می‌باشد. مشخصه این دستگاه جوش دقت زیاد، کنترل دما و اطمینان بالا می‌باشد.
برای بدست آوردن نتیجه هر چه بهتر و عدم نشتی و انسداد لوله‌ها پس از جوش، می‌توانید جدول زیر را که برای مدت زمان پروسه جوش، به دقت مطالعه و اجرا کنید.

قطر خارجی لوله (میلی متر)	عمق جوش (میلی متر)	زمان حرارت دهنده (میلی متر)	مدت زمان خنک شدن (ثانیه)	مدت زمان جوش خوردن (ثانیه)
۱۶	۱۲	۴	۴	۳
۲۰	۱۴	۵	۴	۳
۲۵	۱۶	۷	۴	۳
۳۲	۱۸/۱	۸	۴	۴
۴۰	۲۰/۵	۱۲	۶	۵
۵۰	۲۳/۵	۱۸	۶	۵
۶۳	۲۷/۴	۲۴	۶	۶
۷۵	۳۱	۳۰	۱۰	۸
۹۰	۳۵/۵	۴۰	۱۰	۸
۱۱۰	۴۱/۵	۵۰	۱۵	۱۰

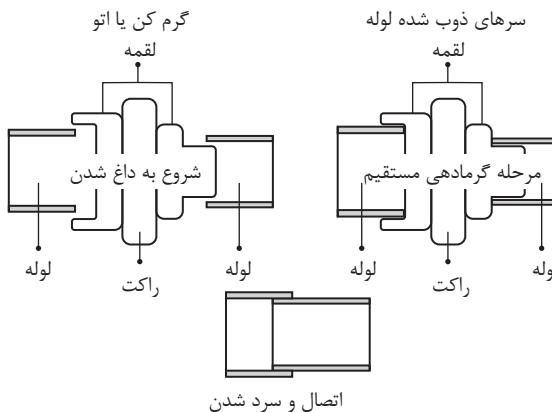

تجهیزات جانبی

- ۱) پیچ گوشتی
- ۲) آچار آلن
- ۳) لقمه‌های ۲۰ و ۲۵

موارد ایمنی دستگاه

- برای محافظت از پوشش راکت، پس از استفاده یا هنگام خنک شدن؛ آنرا روی پایه دستگاه قرار دهید.
- از بین رفتن لایه تفلون لقمه ها باعث کاهش کیفیت جوش می شود. از ایجاد هر نوع خراش روی آن بپرهیزید.
- پس از اتمام کار، وقتی هنوز لقمه ها گرم هستند، می توانید با یک دستمال مرطوب روی لقمه ها را تمیز کنید تا بقایای پلاستیک لوله و خاک روی آن نماند.
- برای حفظ ایمنی، هنگام استفاده از دستگاه از دستکش استفاده کنید.
- برای طول عمر بیشتر، تنها پس از داغ شدن دستگاه پیچ ها را محکم کنید.
- با این دستگاه زیر بارаш باران کار نکنید. آب نباید وارد دستگاه شود.
- در صورت خرابی عایق، سریعاً دستگاه را خاموش کنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل، به هیچ وجه دستگاه را باز نکنید تا به دستگاه شوک الکتریکی وارد نشود یا مدارهای آن آسیب نبیند.

نحوی استفاده از دستگاه

- ۱) با استفاده از آچار آلن می توانید لقمه ها را به خوبی ببندید و دستگاه را روشن کنید.
- ۲) این دستگاه دارای دو المنت می باشد که برای رسیدن به دمای دلخواه می بایست بطور دستی آن را تنظیم کرد.
- ۳) برای شروع، هر دو کلید بالای دستگاه را روشن کنید (هر کلید برای روشن و خاموش کردن یک المنت است) سپس ولوم ترمومترات را روی درجه حرارت دلخواه می گذاریم. پس از مدتی به دمای تنظیم شده می رسد.
- ۴) پس از استفاده، دمای دستگاه به علت تماس با لوله پایین می آید. در این هنگام ترمومترات دستگاه بطور خود کار مجدداً دما را بالا می برد.

توجه!

تنها پس از پایان کار می توانید هر دو کلید را خاموش کنید و در هنگام جوش نیازی به روشن و خاموش کردن کلیدها نیست، زیرا دما از طریق ترمومترات بصورت خود کار تنظیم می شود.

▪ تعمیرات و گارانتی ابزار

- به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس در سو تاسر ایران ارائه می گردد.
- توجه داشه باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هر گونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب

نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکل سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس** استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز **رونیکس** به وب سایت سرویس www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۱۹۰۴۰۰۰ خدمات حمایتی رونیکس تماس حاصل نمایید.

رٽنٽیکس[®]

آخرین ابزاری که می خرید!